

**citi**Stránka 1  
27.07.2010Monitoring kanalizační sítě  
ul. Na Heleně  
722 00 Ostrava  
tel: 597475411  
fax: 597475451Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  
Nádražní 28/3114  
729 71 Ostrava  
tel: 597475111  
fax: 596118217

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

<b>Zákazník</b>	Ostravské vodárny	<b>Objednávka č.</b>		<b>Kontrola č.</b>	k38
<b>Ulice</b>	Nádražní 28/3114	<b>Zakázka č.</b>		<b>datum</b>	14.07.2010
<b>PSC - Obec</b>	Ostrava 729 71	<b>Projekt č.</b>	P0204	<b>Třída závady</b>	Větší závada
<b>Ulice</b>	Závodní	<b>Úsek č.</b>	u38	<b>Operátor</b>	Kublák Dalibor
<b>Místo inspekce</b>	Ostrava	<b>Ze šachty</b>	3491457	<b>Počasí</b>	Pěkné, sucho
<b>Rok výroby</b>		<b>Do šachty</b>	Š neznámá	<b>Důvod ke kontr.</b>	Kontrola stavu
<b>Označení</b>	Závodní	<b>Směr inspekce</b>	Po Směr toku	<b>Stav kanalizace</b>	Použito
<b>kanalizace typu</b>	KM Kanalizace jednotná	<b>Profil kanalizace</b>		Kruhový profil DN 500	
<b>Mat. kanalizace</b>	Stz Kamenina	<b>Průměr potrubí</b>		500	
<b>Vnitřní ochrana</b>		<b>Délka roury</b>			
<b>Délka úseku</b>		<b>Videopásek č.</b>	739	<b>Počet foto</b>	
<b>Sklon úseku %</b>		<b>Pásek - start</b>	00:00:00	<b>První foto</b>	
<b>Kontrolovaná délka</b>	5,64	<b>Pásek - konec</b>	00:00:00	<b>Poslední foto</b>	

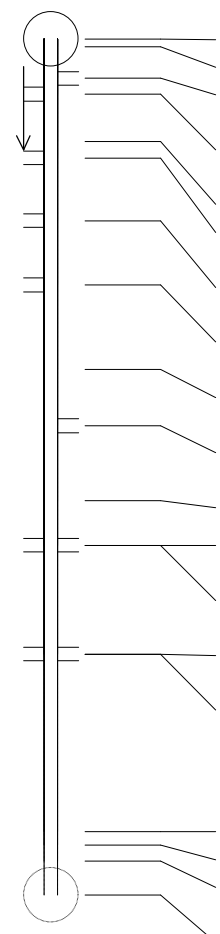
**Poznámka**

Měřítko 1:750 3491457	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			257	
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00			258	
	3,63	DV--	Deformace potrubí 15,00 %	00:00:00			259	3
	3,88	AN-O	Přípojka nezapravená ve stropě DN 200 / TK	00:00:00			260	3
	5,63	HdGU	Sedimentace štěrku na dně 20,00 %	00:00:00			261	3
	5,64	IAB	Přerušeni provádění kontroly Kamera nejede.	00:00:00			262	

Š neznámá

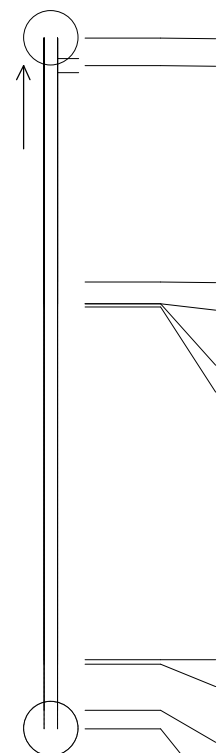


<b>Zákazník</b> <b>Ulice</b> <b>PSC - Obec</b>	Ostravské vodárny Nádražní 28/3114 Ostrava 729 71	<b>Objednávka č.</b> <b>Zakázka č.</b> <b>Projekt č.</b>		<b>Kontrola č.</b> <b>datum</b> <b>Třída závady</b>	k39 14.07.2010 Větší závada
<b>Ulice</b> <b>Místo inspekce</b> <b>Rok výroby</b> <b>Označení</b>	Závodní - Hřbitov Ostrava Závodní	<b>Úsek č.</b> <b>Ze šachty</b> <b>Do šachty</b> <b>Směr inspekce</b>	u39 3491440 Š neznámá Po Směr toku	<b>Operátor</b> <b>Počasí</b> <b>Důvod ke kontr.</b> <b>Stav kanalizace</b>	Kublák Dalibor Pěkné, sucho Kontrola stavu Použito
<b>kanalizace typu</b> <b>Mat. kanalizace</b> <b>Vnitřní ochrana</b>	KM Kanalizace jednotná B Beton	<b>Profil kanalizace</b> <b>Průměr potrubí</b> <b>Délka roury</b>		Vejčítý profil 500/750 750/500	
<b>Délka úseku</b> <b>Sklon úseku %</b> <b>Kontrolovaná délka</b>	56,59	<b>Videopásek č.</b> <b>Pásek - start</b> <b>Pásek - konec</b>	739 00:00:00 00:00:00	<b>Počet foto</b> <b>První foto</b> <b>Poslední foto</b>	
<b>Poznámka</b>	Kal 40%				

Měřítko 1:500 3491440	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř.
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			228	
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00			229	
	2,58	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo DN 150 / TK	00:00:00			230	3
	3,61	A--R	Přípojka vpravo DN 150 / TK	00:00:00			231	2
	6,77	RQ--	Příčná trhlina 2,00 mm	00:00:00			232	3
	7,84	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo DN 100 / Bet.	00:00:00			233	3
	11,98	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo DN 100 / TK	00:00:00			234	3
	16,23	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo DN 100 / TK?	00:00:00			235	3
	21,81	HP-L	Vrůstání kořenů vlevo 5,00 % Z díry ve stěně.	00:00:00			236	3
	25,54	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo DN 100 / Bet.	00:00:00			237	3
	30,48	RQ--	Příčná trhlina 2,00 mm	00:00:00			238	3
	33,44	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo DN 150 / TK	00:00:00			239	3
	33,44	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo DN 150 / TK	00:00:00			240	3
	40,64	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo DN 150 / TK	00:00:00			241	3
	40,64	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo DN 150 / TK	00:00:00			242	3
	52,39	RQ--	Příčná trhlina 2,00 mm	00:00:00			243	3
	53,29	BW-O	Chybějící část stěny ve stropě 40,00 cm	00:00:00			244	4
	54,34	A--O	Přípojka ve stropě ?	00:00:00			245	2
<b>Š neznámá</b>	56,59	IAB	Přerušení provádění kontroly Už nejde nic vidět, kal až 40%	00:00:00			246	

<b>Zákazník</b> <b>Ulice</b> <b>PSC - Obec</b>	Ostravské vodárny Nádražní 28/3114 Ostrava 729 71	<b>Objednávka č.</b> <b>Zakázka č.</b> <b>Projekt č.</b>	P0204	<b>Kontrola č.</b> <b>datum</b> <b>Třída závady</b>	k40 14.07.2010 Těžká závada
<b>Ulice</b> <b>Místo inspekce</b> <b>Rok výroby</b> <b>Označení</b>	Závodní - Hřbitov Ostrava Závodní	<b>Úsek č.</b> <b>Ze šachty</b> <b>Do šachty</b> <b>Směr inspekce</b>	u40 3491440 3491437 Proti Směr toku	<b>Operátor</b> <b>Počasí</b> <b>Důvod ke kontr.</b> <b>Stav kanalizace</b>	Kublák Dalibor Pěkné, sucho Kontrola stavu Použito
<b>kanalizace typu</b> <b>Mat. kanalizace</b> <b>Vnitřní ochrana</b>	KM Kanalizace jednotná Stz Kamenina	<b>Profil kanalizace</b> <b>Průměr potrubí</b> <b>Délka roury</b>	Kruhový profil DN 400 400	<b>Délka úseku</b> <b>Sklon úseku %</b> <b>Kontrolovaná délka</b>	45,64
<b>Videopásek č.</b> <b>Pásek - start</b> <b>Pásek - konec</b>	739 00:00:00 00:00:00	<b>Počet foto</b> <b>První foto</b> <b>Poslední foto</b>			

**Poznámka** Deformace potrubí, trhliny, kořeny.

Měřítko 1:500 3491440	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			247	
	1,80	A--L	Přípojka vlevo DN 400 / TK?	00:00:00			248	2
	16,12	K	Koleno, oblouk 75,00 °	00:00:00			249	3
	17,56	DV--	Deformace potrubí 15,00 % Trhliny.	00:00:00			250	4
	17,56	HP--	Vrůstání kořenů 10,00 %	00:00:00			251	3
	17,75	AN-O	Přípojka nezapravená ve stropě DN 200 / TK	00:00:00			252	3
	41,06	DV--	Deformace potrubí 20,00 %	00:00:00			253	4
	41,37	AN-O	Přípojka nezapravená ve stropě DN 200 / PVC	00:00:00			254	3
	44,41	AN-O	Přípojka nezapravená ve stropě DN 200 / TK	00:00:00			255	3
	45,64	EH	Konec úseku	00:00:00			256	